



PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS
AValiação DA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO FLORIANO BOCHENEKI
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT



MAIO/2019



PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO

Protocolo: 184713/2017

Principal: Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT

Assunto: Levantamento

Relator: Conselheira Interina Jaqueline Maria Jacobsen Marques

Objeto da fiscalização: Avaliar a infraestrutura da Escola Municipal de Ensino Básico Floriano Bocheneki (localizada no Município de Cuiabá/MT)

Supervisão e coordenação: Alan Nord – Auditor Público Externo

Equipe Técnica:

Paulo Sérgio Serafim de Oliveira – Técnico de Controle Público Externo

Suely Jane de Amorim – Técnica de Controle Público Externo

Período de análise: 27 a 30 de agosto de 2018.

Gestores:

Emanuel Pinheiro – Prefeito Municipal

Rafael de Oliveira Cotrim – Secretário Municipal de Educação (período: 01/03/2017 a 26/02/2018)

Alex Vieira Passos – Secretária Municipal de Educação (período: a partir de 27/02/2018)

Adázia dos Reis Moreira – Diretora Escolar



SUMÁRIO

1. ANTECEDENTES	4
2. OBJETO	4
3. PLANO DE AÇÃO	4
5. CONCLUSÃO	39
6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	39



1. ANTECEDENTES

1. O TCE/MT realizou, nos anos de 2017 e 2018, levantamento nas unidades de ensino estaduais e municipais de Mato Grosso. O objetivo do trabalho foi realizar um diagnóstico sobre a infraestrutura das escolas, visando identificar as principais inconformidades e fragilidades existentes no ambiente escolar e propor ações de melhoria.

2. Como resultado da avaliação da Escola Municipal de Educação Básica Floriano Bocheneki foram detectadas **14** inconformidades e os gestores notificados para apresentarem plano de ação contemplando as medidas para sanear as deficiências apontadas no relatório técnico.

2. OBJETO

3. Neste trabalho foi objeto de análise e avaliação o cumprimento do Plano de Ação elaborado pelos gestores da unidade jurisdicionada.

4. O objetivo da análise foi identificar se as inconformidades apontadas pela equipe técnica no primeiro Relatório de Levantamento (documento digital nº 198597/2017) foram solucionadas.

3. PLANO DE AÇÃO

5. A entrega do Plano de Ação elaborado pelos gestores ocorreu em **16/01/2018**, portanto, **fora** do prazo de **15** dias estabelecida pela Relatora nos Ofícios nºs **118 e 119/2017 de 21/11/2017**.

6. A despeito dos documentos e das informações enviadas, de fato, os responsáveis não apresentaram Plano de Ação da Escola Municipal de Educação Básica Floriano Bocheneki, no qual deveriam estar explicitadas as medidas específicas a serem adotadas, os prazos e os responsáveis pelas ações capazes de resolver os problemas detectados na unidade escolar.

7. Assim, por estar em desconformidade, foi proposto pelo não conhecimento do “Plano de Ação” encaminhado pelo Prefeito Municipal e pelo Secretário Municipal de Educação de Cuiabá/MT e sugerido à Conselheira Relatora que os gestores não



fossem notificados novamente porque a verificação da correção das inconformidades seria *in loco*, no início de 2019.

8. A inspeção *in loco* ocorreu 29/05/2019.

4. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO

9. Em 29/05/2019, constatou-se que a escola estava passando por uma reforma geral das instalações, que foi iniciada em março 2019, sendo que o imóvel ainda estava em reforma quando da inspeção realizada.

10. Nesse período os alunos estavam temporariamente em salas de aula móveis que foram adaptadas dentro da mesma escola.

11. Destaca-se que as inconformidades apontadas pela equipe técnica serão resolvidas com a reforma geral da escola que se encontra em execução.

12. A data prevista para a inauguração da escola reformada é de novembro/2019.

13. No dia da visita, 29/05/2019 a escola se encontrava nestas condições.

ACHADO 1 – MANTIDO

Problemas identificados	Telhado/forro danificado/ausente O telhado da escola está bastante comprometido e desnivelado, apresentando problemas no forro e gerando infiltrações frequentes.
Providências a serem tomadas	-0-
Prazo para implementação	-0-
Responsável	Diretora da Escola/SMEC
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Verificou-se em inspeção que o telhado e os forros da escola estão sendo reformados.



Foto 01 – Escola reforma geral



Foto 02 – Telhado/forro em reforma





Foto 03 – Telhado/forro em reforma



Foto 04 – Telhado/forro do pátio em reforma





Foto 06 – Telhado desnivelado está no projeto de reforma



Foto 07- Beiral em reforma





ACHADO 2 – MANTIDO

Problemas identificados	Infiltrações/vazamentos A escola apresenta diversas infiltrações no teto e nas paredes, devido ao péssimo estado do telhado que apresenta goteiras por toda a unidade escolar.
Providências a serem tomadas	-0-
Prazo para implementação	-0-
Responsável	Diretora da Escola/SMEC
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que os forros e telhados do corredor e das salas de aula estão em reforma geral. Foram arrumadas as infiltrações da secretaria e do almoxarifado.

Foto 08 - Forro/telhado do corredor em reforma





Foto 09 – Salas de aula em reforma



Foto 10 – Infiltração e mofo da secretaria foram arrumadas





Foto 11- Infiltração e mofo do almoxarifado foram arrumadas



ACHADO 3 – MANTIDO

Problemas identificados	Pisos/azulejos danificados quebrados Constatou-se que o piso da escola (corredores) está deteriorado e apresenta vários buracos e rachaduras nos corredores; O piso da quadra de esportes e do pátio e dos canteiros está em péssimo estado, com rachaduras, buracos e desgastado; Existem diversas caixas de esgoto com tampas elevadas sobre o piso do pátio, que podem ocasionar acidentes;
Providências a serem tomadas	-0-
Prazo para implementação	-0-
Responsável	Diretora da Escola/SMEC
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que os pisos do corredor/pátio da escola estão em reforma. O piso da quadra de esportes e canteiros permanece danificado. A caixa de tubulação encontra-se em reforma. Banheiros encontram-se em reforma e os alunos estão utilizando banheiros químicos.



Foto 12 – Piso danificado do corredor em reforma



Foto 13 – Piso danificado da entrada da sala de aula em reforma





Foto 14 -Piso e mureta no pátio danificados



Foto 15 – Piso danificado da quadra de esportes





Foto 16 – Piso e mureta danificados no pátio



Foto 17 – Piso danificado acesso a quadra de esportes





Foto 18 – Calçada danificada ao lado da quadra esportes



Foto 19 – Caixa de Tubulação em reforma





Foto 20 – Banheiro em reforma



Foto 21 – Banheiros químicos instalados





ACHADO 4 – MANTIDO

Problemas identificados	Pintura danificada/ausente Paredes e pintura em péssimo estado de conservação em toda a unidade escolar.
Providências a serem tomadas	-0-
Prazo para implementação	-0-
Responsável	Diretora da Escola/SMEC
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Verificou-se em inspeção que as paredes da escola estão sendo reformadas.

Foto 22 – Parede da sala de aula em reforma





Foto 23 – Parede da sala de aula em reforma



Foto 24 – Sala de aula pintada

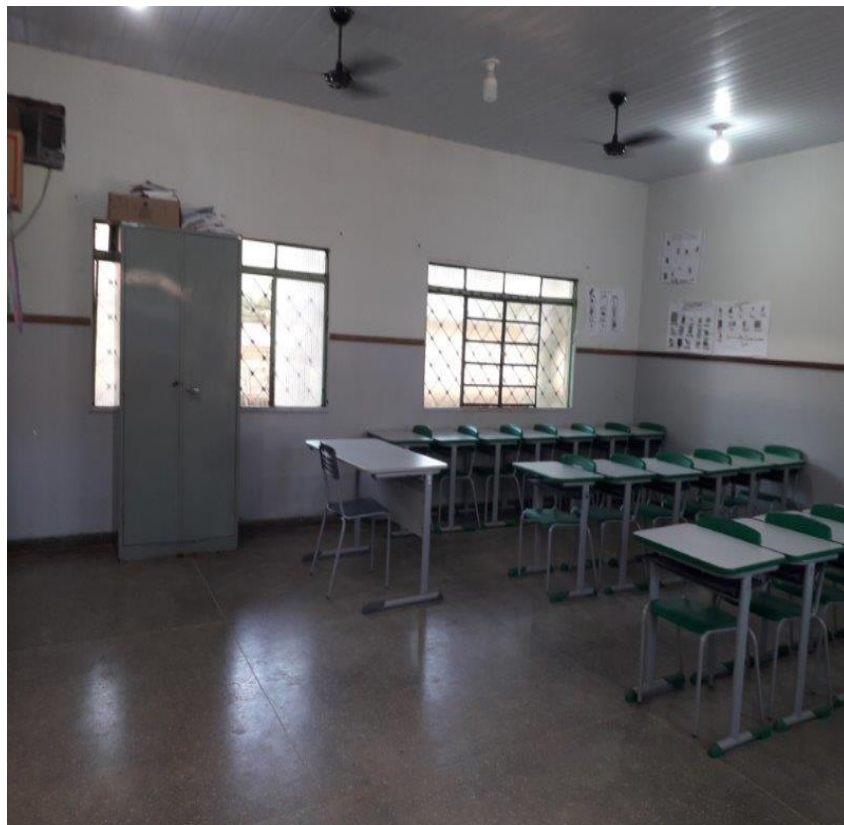




Foto 25 – Sala de aula pintada



ACHADO 5 – MANTIDO

Problemas identificados	Estrutura física/banheiro O banheiro está em péssimo estado de conservação com: Divisórias quebradas; Paredes riscadas; Vasos sanitários sem tampa; Pequena quantidade de pias para atender todos os alunos; iluminação insuficiente.
Providências a serem tomadas	-0-
Prazo para implementação	-0-
Responsável	Diretora da Escola/SMEC
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que os banheiros da escola estão sendo reformados e os alunos estão utilizando temporariamente banheiros químicos.



Foto 26 – Banheiro em reforma



Foto 27 – Banheiro em reforma





Foto 28 – Banheiros químicos instalados



ACHADO 6 – SANADO

Problemas identificados	Problemas de estrutura física/pátio/quadra esporte Um dos portões de acesso à unidade escolar está quebrado e encostado no muro, trazendo risco de queda sobre os alunos e descontrole no acesso; Porta quebrada em sala utilizada para guardar mobiliários em desuso, permitindo o acesso de crianças e risco de acidente; Telas da quadra de esportes estão estragadas, oferecendo risco de acidente aos alunos.
Providências a serem tomadas	-0-
Prazo para implementação	-0-
Responsável	Diretora da Escola/SMEC
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que o portão da escola foi arrumado, a porta foi retirada e as telas da quadra estão em bom estado de conservação.



Foto 29 – Portão da entrada da escola foi consertado



Foto 30 – Porta desativada





Foto 31 – Tela quadra em bom estado



ACHADO 7 – MANTIDO

Problemas identificados	Problemas no fornecimento de energia Segundo informações dos servidores lotados na unidade escolar, existem problemas frequentes como curto-circuito e desligamento dos disjuntores por sobrecarga, devido a péssima qualidade e/ou antiguidade da instalação elétrica predial.
Providências a serem tomadas	-0-
Prazo para implementação	-0-
Responsável	Diretora da Escola/SMEC
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que a instalação elétrica da escola está em reforma.



Foto 32 – Instalação elétrica em reforma



ACHADO 8 – MANTIDO

Problemas identificados	Caixa d'água danificada / inadequada / obsoleta A caixa de água da escola está obsoleta, danificada e mofada, com risco de contaminação da água.
Providências a serem tomadas	-0-
Prazo para implementação	-0-
Responsável	Diretora da Escola/SMEC
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que a caixa d'água permanece obsoleta, danificada e mofada.



Foto 33 – Caixa d'água obsoleta, danificada e mofada



ACHADO 09 – MANTIDO


Problemas identificados	Ar condicionado com defeito/Ventilador com defeito ausente Constatou-se a existência de aparelhos de ar condicionado apenas em algumas salas, e quando existem, ou estão com defeito ou mal dimensionados; Conforme informações dos servidores da escola, a unidade escolar recebeu aparelhos de ar condicionado (estocados no depósito da SME), mas, devido falta de capacidade do transformador e também devido as instalações elétricas prediais serem antigas os mesmos nunca foram instalados.
Providências a serem tomadas	-0-
Prazo para implementação	-0-
Responsável	Diretora da Escola/SMEC
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Verificou-se na escola que os condicionadores de ar permanecem antigos. Os ventiladores das salas de aula foram arrumados.



Foto 34 – Ar condicionado da sala de aula antigo



Foto 35 – Ventiladores das salas de aula foram arrumados

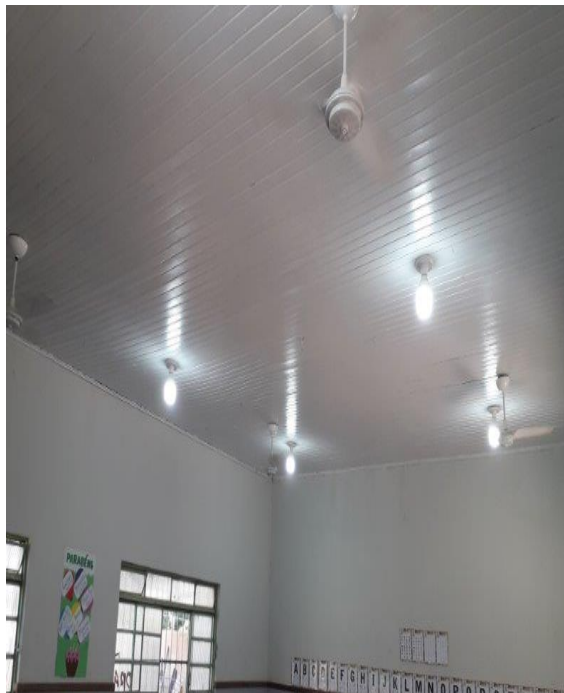



ACHADO 10 – SANADO

Problemas identificados	Mesas danificadas/Cadeiras danificadas Mobiliários insuficientes e quebrados nas salas de aula destinadas à pré-escola.
Providências a serem tomadas	-0-
Prazo para implementação	-0-
Responsável	Diretora da Escola/SMEC
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que foram adquiridos novas mesas e cadeiras na sala de aula.

Foto 36 – Mesas e cadeiras novas (sala de aula)





37 – Cadeiras novas na sala de aula



ACHADO 11 – MANTIDO

Problemas identificados	Extintores de incêndio ausentes Não foram observados extintores na unidade escolar.
Providências a serem tomadas	-0-
Prazo para implementação	-0-
Responsável	Diretora da Escola/SMEC
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que na escola não tem extintores de incêndio.



ACHADO 12 – MANTIDO

Problemas identificados	<p>Alagamento/acúmulo de lixo/entulho falta de corte poda da vegetação</p> <p>Constatou-se a existência de entulho em vários locais do pátio;</p> <p>O pátio escolar está coberto por matagal, impossibilitando seu uso para o lazer dos alunos; segundo informações, a SME realiza a limpeza a cada três meses, periodicidade insuficiente durante o período chuvoso, a qual acarreta no crescimento descontrolado do matagal;</p> <p>Parte do pátio, próximo a caixa d'água, permanece o ano todo encharcado, e que segundo informações se deve a mina de água, mas a origem deve ser investigada para se excluir a possibilidade de o mesmo não ser proveniente de vazamento das caixas d'água;</p> <p>Houve informação de que o pátio alaga durante o período chuvoso, pois não há escoamento das águas pluviais.</p> <p>Foi informado que parte do muro, próximo ao terreno encharcado está com problemas em sua estrutura, oferecendo risco a comunidade escolar (item não inspecionado devido à impossibilidade de chegar ao local devido ao terreno encharcado e matagal).</p>
Providências a serem tomadas	-0-
Prazo para implementação	-0-
Responsável	Diretora da Escola/SMEC
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Verificou-se em inspeção que não existe mais matagal ao redor da escola. No dia da inspeção não existiam alagamentos. Por motivo de a escola estar em reforma, existem entulhos de obra no pátio.



38 – As arvores foram podadas



39 – Entorno da quadra de esporte está conservado





40 – Pátio próximo a quadra de esportes está conservado



41 – Sala aos fundos do banheiro está em reforma





42 – Entulhos próximos a caixa d'água



ACHADO 13 – MANTIDO

Problemas identificados	Ausência /espaço Inadequado – Sala dos professores A sala dos professores é improvisada, pois está sendo utilizado espaço de sala de aula, em desuso no ano letivo. O local que servia como sala dos professores está mofado; Não existe sala do diretor. A diretora usa mesa na secretaria; Inexiste refeitório, as crianças merendam na sala de aula; Inexiste biblioteca – existe um local inadequado onde os livros são depositados; A sala de leitura foi improvisada na sala da coordenação pedagógica; Inexiste laboratório de informática; Houve solicitação por parte dos servidores de espaço adequado para a higiene dos alunos após as refeições e para que o mesmo fosse usado para aulas de higiene “escovódromo”.
Providências a serem tomadas	-0-



Prazo para implementação	-0-
Responsável	Diretora da Escola/SMEC
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que a escola está em reforma geral, vão ser construídas salas dos professores, do diretor, do laboratório, da biblioteca/sala de leitura e do refeitório.

Foto – 43 – Reforma geral da escola





Foto 44 – A escola está em reforma



Foto 45 – A escola está em reforma





Foto 46 – Instalação do refeitório



ACHADO 14 – MANTIDO

Problemas identificados	Problemas de acessibilidade Conforme demonstrado no achado de nº 3, piso dos corredores da escola e do pátio estão em péssimo estado, deixando a unidade escolar sem acessibilidade; Não existem banheiros acessíveis na unidade escolar que atendam a NBR 9050; foi verificado somente a colocação de barras laterais ao vaso sanitário sem qualquer observação as normas de acessibilidade.
Providências a serem tomadas	-0-
Prazo para implementação	-0-
Responsável	Diretora da Escola/SMEC
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Verificou-se em inspeção que o piso da escola está sendo reformado. Os banheiros encontram-se em reforma, não sendo possível ainda verificar se haverá acessibilidade. No momento da inspeção os alunos estavam utilizando banheiros químicos.



Foto 47 - Piso da escola está em reforma



Foto 48 – Piso da escola está em reforma





Foto 49 – Piso do pátio da escola



Foto 50 – Banheiro em reforma





Foto 51 – Banheiro em reforma



Foto 52 – Banheiros químicos foram instalados





5. CONCLUSÃO

14. Dos **14** achados apontados no primeiro relatório de levantamento, **02** foram solucionados, **10** estão em processo de solução e **02** não foram solucionados.

Solucionados	Em processo de solução	Não solucionados
06,10	01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 12, 13 e 14	08, 11

15. Diante do exposto, apesar da maioria das inconformidades não terem sido corrigidas, no dia da inspeção em 29/05/2019, constatou-se que a escola estava passando por uma reforma geral das instalações, que foi iniciada em março de 2019.

16. Segundo informação dos gestores, a escola seria colocada em boas condições de uso para o ano letivo de 2018, fato que não ocorreu, pois iniciou-se a reforma com atraso (pág. 05 do doc. digital nº 10096/2018).

17. Destaca-se que as inconformidades apontadas pela equipe técnica serão resolvidas com a reforma geral da escola que se encontra em execução e tem data prevista de término para novembro/2019.

18. Além disso, existe uma irregularidade grave que diz respeito a ausência de extintores na escola (achado 11), que não será resolvida com a reforma física e deverá ser solucionada pelos responsáveis.

6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

19. Por todo o exposto, em cumprimento à Orientação Normativa nº 08/2018, encaminhe-se este relatório ao Secretário de Controle Externo de Educação e Segurança com as seguintes propostas de encaminhamento:

- a) Apensamento deste protocolo ao processo de levantamento principal da Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT.



b) Instauração de Representação de Natureza Interna para tratar dos fatos irregulares remanescentes neste relatório.

É o relatório.

Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 08 de julho de 2019.

Assinatura digital
Suely Jane de Amorim
Técnica de Controle
Público Externo

Assinatura digital
**Paulo Sérgio S. de
Oliveira**
Técnico de Controle
Público Externo